


C. Propietario del Inmueble  
San Antonio Abad No. 122  
Col. Tránsito  
Del. Cuauhtémoc  
México D.F.

### **Introducción**

Se realizó la inspección estructural del inmueble ubicado en el No. 122 de la calle de San Antonio Abad, en la col. Tránsito de la Delegación Cuauhtémoc a solicitud del [REDACTED] y como consecuencia del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter ocurrido el día 7 de septiembre del 2017 a las 23:49 horas con epicentro en Tonalá Chiapas.

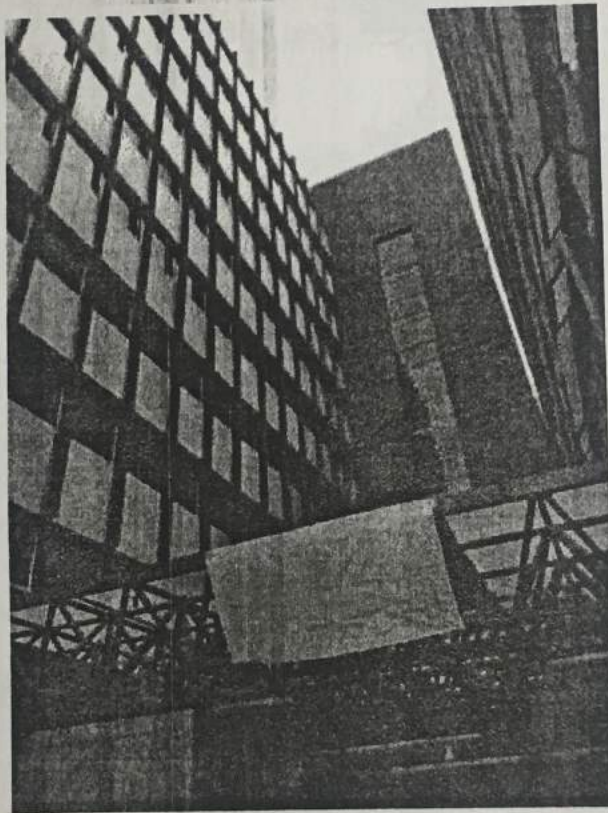

### **Descripción del inmueble**

El inmueble visitado es un edificio que consta de un nivel de sótano para estacionamiento, planta baja, primer nivel para estacionamiento, siete niveles más para oficinas, y azotea. El edificio está estructurado a base de columnas de concreto reforzado y losas reticulares de 45 cm de espesor. Los marcos perimetrales tienen travesaños invertidos de concreto reforzado que por su gran peralte sirven también como pretilas. Su cimentación está resuelta mediante un cajón de cimentación apoyado en pilotes de fricción desplantados a 32 m de profundidad.